

KWO® MultiTex® Band – emailierte Apparateflansche



1. Auswahl der Größe

1.1 Breite des Dichtungsbandes

Wählen Sie die Bandbreite so, dass die emailierte Oberfläche vollständig bedeckt ist und das Band ca. 3 mm nach innen und außen über die Dichtleiste hinausragt. Falls die errechnete Bandbreite keinem Standardmaß entspricht, wählen Sie die Bandbreite, die am nächsten ist (z. B. errechnete Bandbreite = 62 mm, dann wird ein Band mit 60 mm gewählt).

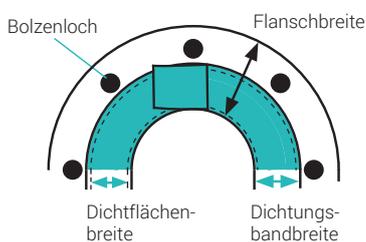


Abb. 1

Band Auswahl –
 Nennweite
 (Haupt- und
 Deckelflansche)

DN	Ab- messung
508	40 x 6 mm
600	40 x 6 mm
700	55 x 6 mm
800	55 x 9 mm
1000	55 x 9 mm
1200	65 x 9 mm
1400	65 x 9 mm
1600	65 x 9 mm
1800	65 x 9 mm
2000	65 x 9 mm

1.2 Dicke des Dichtungsbandes

Für Flansche < Ø 800 mm verwenden Sie ein 6 mm dickes KWO® MultiTex® Band, für Flansche ≥ Ø 800 mm generell das 9 mm Dichtungsband. Bei Unebenheiten der Oberfläche von mehr als 1 mm sollte unabhängig vom Flanschdurchmesser immer ein 9 mm dickes Band verwendet werden.

1.3 Unterfütterung

Bei Flanschunebenheiten (U) sollte ein Unterfütterungsmaterial verwendet werden, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten (siehe 2b und 2f).

DN	gemessene Unebenheit (U)	Banddicke
< 800 mm	U < 1 mm	6 mm
	1 mm ≤ U < 2 mm	9 mm
≥ 800 mm	U < 1 mm	9 mm
	1 mm ≤ U < 2 mm	9 mm + 1 x 3 mm
	2 mm ≤ U < 3 mm	9 mm + 2 x 3 mm
	3 mm ≤ U < 4 mm	9 mm + 3 x 3 mm

2. Montage

a. Vorbereiten des Flansches

- Die Flanschverbindung mindestens 15 cm weit öffnen.
- Die Dichtoberflächen von Rückständen säubern und auf Beschädigungen kontrollieren.

b. Flanschunebenheiten ausmessen

- Legen Sie einen Abstandshalter zwischen die emailierten Flächen der Flansche, wie z. B. mit Hilfe eine Faser- oder Sperrholzplatte.
- Schließen Sie die Flansche und messen Sie mit einer Fühlerlehre die Unebenheiten.
- Markieren Sie alle Flanschunebenheiten und deren Lage um später die genaue Ausrichtung bestimmen zu können.
- Das Vorgehen der Unterfütterung finden Sie unter 2f.

c. Schrägschnitt am Anfang

Ca. 0,5 m des Dichtungsbandes abwickeln und mit einem scharfen Messer zur Klebeseite ohne Absatz schräg abschneiden → Länge des Schrägschnittes (l_s) = ca. 25 mm mit einem Winkel α < 15° (Abb. 2).

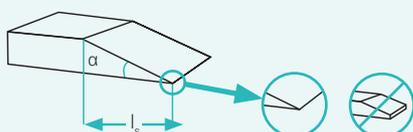


Abb. 2

d. Anbringen des Dichtungsbandes (bei Unebenheiten – Anbringen der Hauptdichtung)

- Lösen Sie das Abdeckband nur soweit ab, wie Sie das Dichtungsband in einem Zug auf den Flansch aufkleben können. Verschmutzungen der Klebeleiste können zum Verrutschen der Dichtung führen.
- Den abgeschrägten Anfang des Dichtungsbandes nahe an einem Bolzenloch anlegen (bei Unebenheiten an einem Bolzenloch ansetzen, wo nicht unterfüttert werden muss (Abb. 3)).



Abb. 3

e. Schließen des Dichtungsbandes

- Dichtungsband über den zuvor abgeschrägten Anfang legen und ca. 14 mm überlappen lassen (Abb. 4).
- Für den zweiten Schrägschnitt einen Start- und Endpunkt markieren (Abb. 4).
- Überschüssiges Material so schärfen, dass die Übergangsstelle ca. 20% dicker ist als das ursprüngliche Dichtungsband (Abb. 5).

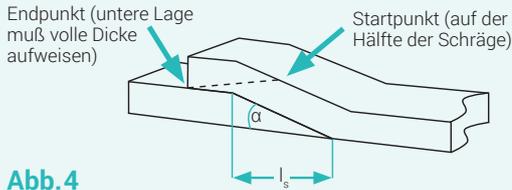


Abb. 4

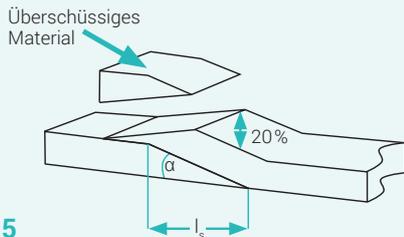


Abb. 5

f. Unterfütterung von Flanschunebenheiten

- Messen Sie die Länge der Unebenheit und schneiden Sie ein etwa 5 cm längeres Dichtungsband ab.
- Wenden Sie an beiden Enden des Dichtungsbandes einen Schrägschnitt an wie in Punkt 2c beschrieben.
- Legen Sie anschließend das Band an der Stelle an, wo eine Unebenheit auszugleichen ist (die Klebeleiste hält die Dichtung dabei in Position).

- Wiederholen Sie dieses Vorgehen bis ein entsprechender Ausgleich geschaffen ist. Für jeden Millimeter mehr an Unebenheit (U) ist zum Unterfüttern eine Lage 3mm MultiTex[®] Band zu verwenden (Abb. 6). Achten Sie darauf, dass beim Unterfüttern immer die gleiche Dichtungsbreite wie bei der Hauptdichtung eingesetzt wird.

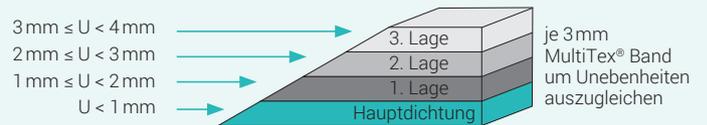



Abb. 6

g. Flanschverbindung schließen



- Anhand der in Schritt 2b vermerkten Markierung die Flanschflächen entsprechend ausrichten und zusammenführen, sodass ein Kontakt entsteht. Sollte kein gleichmäßiger Kontakt aufgrund der Ausgleichflächen entstehen, ziehen Sie die danebenliegende Klammerschraube etwas an, damit die Ausgleichflächen leicht zusammengepresst werden.

Beachte: Bei großen Flanschen können Sie mehrere Schrägschnittverbindungen anwenden. Hierbei sollten Sie darauf achten, dass dies an einem Schraubloch und mit möglichst großer Entfernung erfolgt.
 2 Verbindungen: Entfernung ~ 180°
 3 Verbindungen: Entfernung ~ 120°



3. Anziehen

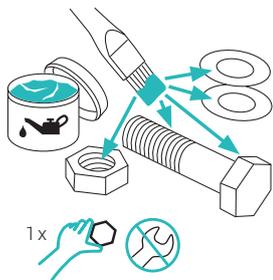

1. Schmier Sie alle Verbindungs- und Befestigungselemente (Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben).

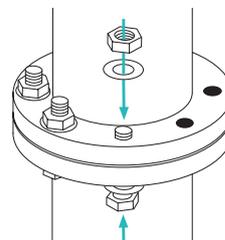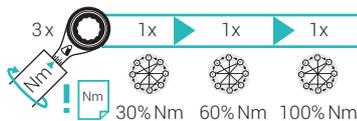


2. Montieren Sie die Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern am Flansch.

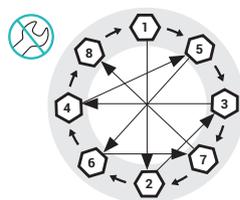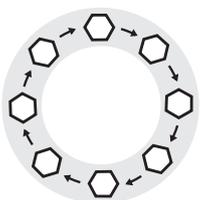


3. Ziehen Sie die Schrauben zunächst kreisförmig handfest an.

4. Ziehen Sie die Schrauben **nur mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel** kreuzweise in drei Schritten an.

- Erster Durchgang: 30% des erforderlichen Drehmoments
- Zweiter Durchgang: 60% des erforderlichen Drehmoments
- Dritter Durchgang: 100% des erforderlichen Drehmoments

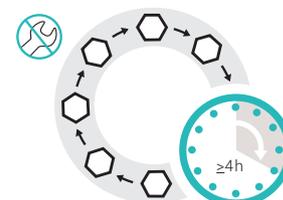

5. Ziehen Sie die Schrauben mit 100% des entsprechenden Drehmoments kreisförmig an und warten Sie 4 Stunden.

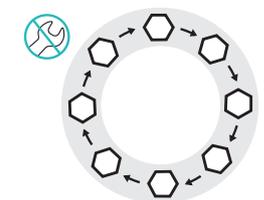

6. Zur Endmontage die Schrauben kreisförmig nachziehen bis das entsprechende Drehmoment erreicht ist.

Für detailliertere Informationen empfehlen wir Ihnen die allgemein gültigen Richtlinien der ESA/FSA „Wegweiser für eine sichere Dichtverbindung an Flanschen“.

Beachte: Bei der Wahl des Anzugsmoments die Empfehlung des Emailierers einhalten. Die Schraubkraft muss nach dem ersten Temperaturzyklus unbedingt geprüft werden. Ggf. die Schrauben mit dem Ausgangsdrehmoment bei Raumtemperatur nachziehen.

Alle technischen Informationen und Hinweise beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und / oder Testergebnissen und sind nach bestem Wissen erteilt. Sie begründen jedoch keine Haftung unsererseits. Kunden werden gebeten die Brauchbarkeit und Verwendbarkeit in der jeweiligen Anwendung zu prüfen, denn die Leistungsfähigkeit des Produktes kann nur eingeschätzt werden, wenn alle Einsatzdaten verfügbar sind. Änderungen von Spezifikationen sind ohne Benachrichtigung vorbehalten. Für Kauf und Verkauf des Produkts gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma KWO Dichtungstechnik GmbH.

